

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of)	
)	
Markus WETLI)	Group Art Unit: 3726
)	
Application No.: 10/667,572)	Examiner: To be assigned
)	
Filed: September 23, 2003)	Confirmation No.: 9664
)	
For: METHOD AND APPARATUS FOR)	
PRODUCING FORKED ROOTS OF)	
TURBINE BLADES)	
)	
)	
)	

SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application in the following foreign country is hereby requested, and the right of priority provided in 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed:

German Patent Application No. 10245197.4


Filed: September 27, 2002

In support of this claim, enclosed is a certified copy of said prior foreign application. Said prior foreign application was referred to in the oath or declaration. Acknowledgment of receipt of the certified copy is requested.

Respectfully submitted,

BURNS, DOANE, SWECKER & MATHIS, L.L.P.

Date: February 4, 2004

By: 
Ronald L. Grudziecki
Registration No. 24,970

P.O. Box 1404
Alexandria, Virginia 22313-1404
(703) 836-6620

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 102 45 197.4

Anmeldetag: 27. September 2002

Anmelder/Inhaber: Walter AG, Tübingen/DE

Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen
von Gabelfüßen von Turbinenschaufeln

IPC: B 23 C und F 01 D

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 3. September 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag



stang


RÜGER, BARTHELT & ABEL


Patentanwälte • European Patent Attorneys

Rüger, Barthelt & Abel • P.O. Box 10 04 61 • D-73704 Esslingen

Dr.-Ing. R. Rüger
Dipl.-Ing. H. P. Barthelt
Dr.-Ing. T. Abel
Patentanwälte
European Patent
Attorneys

K. Matthies
Marken

P.O. Box 10 04 61 
D-73704 Esslingen a. N.

Webergasse 3 
D-73728 Esslingen a. N.

Telefon (0711) 35 65 39

Telefax (0711) 35 99 03

E-mail ruba@ab-patent.com

VAT DE 145 265 771

26. September 2002

WAAG PA 92 abet

Stichwort: Wetli

Walter AG, Derendinger Straße 53, 72072 Tübingen

Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Gabelfüßen von Turbinenschaufeln

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Fräsen von tiefen Nuten zur Herstellung mehrerer, zueinander paralleler Wände an einem Werkstück, wie es beispielsweise bei der Herstellung von Gabelfüßen von Turbinenschaufeln erforderlich ist, sowie ein entsprechendes Fräswerkzeug dazu.

Größere Turbinen, beispielsweise Dampfturbinen, weisen einen Rotor auf, der eine Vielzahl von Schaufeln trägt. Diese sind in entsprechenden in der Rotorwelle vorgesehenen Nuten gehalten. Eine Bauform der Turbinenfüße ist die der so genannten Gabelfüße. Diese weisen mehrere zueinander im Wesentlichen parallele Wände auf, zwischen denen tiefe Nu-

ten ausgebildet sind. Mit diesen, auch als Finger bezeichneten, Wänden sitzt der Schaufelfuß in entsprechenden Nuten der Rotorwelle.

Bei einem bisherigen Herstellungsverfahren der Schaufelfüße werden die Nuten in einer ersten Arbeitsstation zunächst mit einem Fräswerkzeug vorgeschruppt, das durch eine Reihe drehfest miteinander verbundener, auf einer gemeinsamen Welle sitzender HSS-Scheibenfräser gebildet wird. Dabei sind Schnittgeschwindigkeiten von 20 m/min erreichbar, was Vorschubgeschwindigkeiten von 10 bis 12 mm/min entspricht. Bei einem Schaufelfuß, dessen Nuten eine Tiefe zwischen 50 mm und 120 mm aufweisen können, ergibt sich eine bis zu zehnminütige Bearbeitungszeit allein für das Öffnen der Nuten.

In einem zweiten Arbeitsschritt werden die vorgeschruppten Nuten dann wiederum mit einem Fräswerkzeug geschlichtet. Dieses Fräswerkzeug weist eine Reihe scheibenförmiger, auf einer Welle gehaltener Schlichtfräser auf. Beide Vorgänge werden in separaten Stationen durchgeführt, die die Turbinenschaufel nacheinander durchläuft.

Es ist zu wünschen, die Bearbeitungszeit zu verkürzen.

Aus der DE 44 31 841 C2 ist das Fräsen tiefer Nuten in Generator- oder Turbinenrotoren in einem zweischrittigen Verfahren bekannt. Der Turbinenrotor weist relativ tiefe Nuten auf, die der Aufnahme von Wicklungen dienen. Die Nuten werden einzeln jeweils mit einem Scheibenfräser geöffnet, der an seinem Umfang Schruppschneiden und an den Seiten Schlichtschneiden trägt. Obwohl die Nuten hier zweischrittig geöffnet werden, ist die Schruppbearbeitung und

die Schlichtbearbeitung in jedem Schritt kombiniert.

Die Länge der Nuten übertrifft ihre Tiefe bei Weitem. Damit können dem Fräser vorausliegende und hinter dem Fräser liegende Teile der Nutwand, die im Fräsprozess befindliche Nutwand stabilisieren. Außerdem wird jede Nutwand jeweils nur an einer Flanke bearbeitet.

Es ist Aufgabe der Erfindung ein Verfahren zum Fräsen tiefer Nuten zur Herstellung mehrerer zueinander paralleler Wände an einem Werkstück zu schaffen, das eine verkürzte Bearbeitungszeit aufweist. Insbesondere soll sich das Verfahren zur Herstellung von Gabelfüßen von Turbinenschaufeln eignen.

Diese Aufgabe wird mit dem Verfahren nach Anspruch 1 gelöst:

Das erfindungsgemäße Verfahren beruht auf der gleichzeitigen Öffnung mehrerer zueinander paralleler tiefer Nuten mit mehreren, auf einer gemeinsamen Welle sitzenden Scheibenfräsern, die den Schruppvorgang und den Schlichtbearbeitungsvorgang durchführen. Bei der Herstellung von Gabelfüßen beträgt die Nuttiefe in der Regel 30 mm bis 120 mm, wobei die Füße allenfalls 40 mm bis 350 mm lang sind. Die zwischen den Nuten verbleibenden, auch Finger genannten Wände, weisen bei einer Nutbreite von 8 mm bis 25 mm in der Regel eine Dicke von lediglich 2,5 mm bis 12 mm auf. Naturgemäß weisen die Finger eine erhebliche Flexibilität auf, die die präzise Bearbeitung der Nutflanken erschwert. Bei der erfindungsgemäßen Bearbeitung findet jedoch der Schruppbearbeitungsvorgang und der Schlichtbearbeitungsvorgang aller Nutwände durch die am Außenumfang der Schei-

benfräser befindlichen Schneiden in unmittelbarer Nachbarschaft des vollen Materials statt. Elastische Wandverbiegungen, d.h. das Ausweichen der Wand vor der Schneide ist hier nicht zu befürchten. Wenn die Scheibenfräser gestuft ausgebildet sind, finden Schrupp- und Schlichtbearbeitungsvorgänge jeweils an sich an den Nutwänden ausbildenden Stufen oder Schultern statt, d.h. immer im Übergang zu der jeweils größeren Wandstärke. Damit kann der Schlichtvorgang an einer stabileren Wand ausgeführt werden als es der Fall wäre, wenn die Nuten zunächst vollständig geöffnet und erst dann geschlichtet würden. Trotz zeitgleich zum Schlichten stattfindenden Schruppbearbeitungsvorgangs, kann somit die Schnittgeschwindigkeit auf ungefähr 80 m/min erhöht werden. Dies ergibt Vorschubgeschwindigkeiten von bis zu 100 mm/min. Die Bearbeitungsdauer eines Gabelfußes kann somit, gegenüber bekannten Verfahren, wesentlich reduziert werden.

Das Verfahren lässt sich außerdem bei Werkstücken anwenden, bei denen die durch Nuten zu trennenden Wände in einer parallel zu dem Nutboden gemessenen Richtung gleichlang oder kürzer sind als die Höhe der Wände, gemessen rechtwinklig zum Nutboden. Derartige kurze Wände sind äußerst flexibel und somit kritisch zu bearbeiten. Es zeigt sich aber überraschenderweise, dass sich durch die gleichzeitige Bearbeitung aller Wände eine Abstützung der Wände an den Werkzeugen ergibt, die ein Schwingen oder Ausweichen der Wände verhindert. Die Abstützung ist dabei so gut, dass ein gutes Schlichtergebnis erreicht wird.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren werden vorzugsweise alle zu erzeugenden Nuten in einem einzigen Arbeitsgang erzeugt. Dadurch werden die oben genannten Vorteile in besonderem Maße erreicht. Die Vorschubrichtung des Fräs-

werkzeugs ist vorzugsweise parallel zu dem Nutboden festgelegt. Dadurch ergibt sich von vornherein ein ebener Nutboden. Es sind jedoch auch Zustellbewegungen rechtwinklig zu dem Nutboden evtl. kombiniert mit einer Parallelbewegung zu dem Nutboden möglich.

Die Relativbewegung zwischen dem Fräswerkzeug und dem Werkstück kann sowohl mit als auch gegen die Fräsrichtung orientiert sein. Es wird die Bewegung mit der Fräsrichtung bevorzugt (Gleichlauf), um fragile Wände nicht zu beschädigen.

Bei der Herstellung von Gabelfüßen von Turbinenrotoren werden die voneinander weg weisenden Außenflächen des Gabelfußes, die an den voneinander am weitesten entfernten Fingern ausgebildet sind, in einem separaten Bearbeitungsvorgang mit Scheibenfräsern erzeugt, die mit Hartmetallschneideinsätzen bestückt sind. Auch diese Scheibenfräser führen sowohl die Schruppbearbeitung als auch die Schlichtbearbeitung durch. Bevorzugterweise erfolgt die gesamte Bearbeitung des Gabelfußes in einem zweistufigen Prozess, in dessen erster Stufe die vorgenannte Bearbeitung der Außenflächen des Gabelfußes stattfindet. In der zweiten Stufe findet das Öffnen und Schlichten der Nuten statt. Die Bearbeitung der Außenflächen erfolgt somit am vollen Material, aus dem erst im nachfolgenden Schritt die Finger durch Einfräsen tiefer Nuten ausgebildet werden. Es lassen sich auf diese Weise in einem wenig zeitaufwendigen Verfahren, präzise Gabelfüße fertigen.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird vorzugsweise mit einem Fräswerkzeug umgesetzt, das mehrere auf einer gemeinsamen Welle angeordnete Scheibenfräser aufweist. Diese sind

jeweils mit mehreren Hartmetallschneideinsätzen bestückt, die gleichzeitig mit dem Werkstück in Eingriff zu bringen sind. Die Schneideinsätze legen an dem Scheibenfräser am Umfang Schruppschneiden und an den Flanken Schlichtschneiden fest. Sie können im Querschnitt gestuft ausgebildet sein, so dass sich weitere Schrupp- und Schlichtschneiden jeweils an Ringschultern jedes Scheibenfräasers ergeben. Der Scheibenradius ist größer als die Nuttiefe. Vorzugsweise ist er auch größer als die Nutlänge. Dies hat den Vorteil, dass bei einer geradlinigen Relativbewegung zwischen Werkzeug und Werkstück parallel zu dem zu erzeugenden Nutboden die Vortriebsrichtung, mit der sich der Fräser in das volle Material einarbeitet, in einem nicht sehr spitzen Winkel zu dem Nutboden erfolgt. Dies ist aus schwingungstechnischer Sicht günstig und erbringt ein gutes Arbeitsergebnis.

Die Scheibenfräser sind untereinander vorzugsweise gleich ausgebildet und starr mit der Welle verbunden. Bedarfsweise können die Scheibenfräser zur Erzeugung anderweitiger Nutprofile auch unterschiedlich ausgebildet sein.

Die Scheibenfräser sind vorzugsweise in miteinander übereinstimmender Ausrichtung an der Welle gehalten. Dadurch ist jedem Schneideinsatz jedes Scheibenfräasers jeweils ein Schneideinsatz des anderen Scheibenfräasers in Axialrichtung benachbart. Die betreffenden Schneideinsätze stützen die fragile freigestellte Wand zwischen einander ab.

In Einzelfällen kann es auch zweckmäßig sein, einen Winkelversatz zwischen benachbarten Scheibenfräsern vorzusehen, etwa um Schwingungen zu reduzieren.

Zur Bearbeitung der Außenflächen eines Gabelfußes kann

ein gesondertes Fräswerkzeug vorgesehen werden, das lediglich zwei Scheibenfräser aufweist, die mit Hartmetall-Schneideinsätzen bestückt sind. Den Scheibenfräser ist vorzugsweise eine Einstellvorrichtung zur Einstellung des Axialabstands zugeordnet. Damit kann die Position der Außenflächen des Gabelfußes in Bezug auf einander genau festgelegt werden.

Das Fräswerkzeug für die Außenflächen des Gabelfußes und das Fräswerkzeug für dessen Nuten bilden einen Werkzeugsatz, der zur Bearbeitung eines Gabelfußes dienen kann. Die entsprechende Fräsmaschine weist zwei Bearbeitungsstationen auf, nämlich für jedes Werkzeug des Werkzeugsatzes eine. Die Bearbeitung von Gabelfüßen ist somit auf herkömmlichen Fräsmaschinen mit zwei Bearbeitungsstationen durchführbar. Die erste Bearbeitungsstation, die bei Verwendung von HSS-Werkzeugen dem Öffnen der Nuten diente, dient nun der Bearbeitung der Außenflächen. Die zweite Bearbeitungsstation, die zuvor die Schlichtbearbeitung zu übernehmen hatte, dient nun dem Öffnen und Schlichten aller Nuten. Es wird allerdings eine wesentlich verkürzte Bearbeitungszeit erreicht.

Vorteilhafte Einzelheiten von Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich aus der Zeichnung, aus der Beschreibung oder aus Unteransprüchen. In der Zeichnung ist die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine Turbinenschaufel mit einem Gabelfuß,

Figur 2 den Gabelfuß in einer Vorderansicht und in ausschnittsweiser Darstellung,

- Figur 3 die Herstellung des Gabelfußes in einem Fräsvorgang in schematisierter Darstellung,
- Figur 4 die Bearbeitung der Außenflanken des Gabelfußes in schematischer Darstellung,
- Figur 5 die Bearbeitung der Nuten des Gabelfußes in schematisierter Darstellung und
- Figur 6 eine Vorrichtung zur Einstellung des Axialabstands von Scheibenfräsern.

In Figur 1 ist eine Turbinenschaufel 1 veranschaulicht, die einen Gabelfuß 2 aufweist. Dieser dient der Befestigung der Turbinenschaufel 1 an einer Turbinenwelle, die entsprechende Aufnahmenuten aufweist. Der Gabelfuß 2 weist einen etwa quaderförmigen Grundabschnitt 3 auf, von dessen flacher Oberseite sich das Turbinenblatt 4 weg erstreckt. Auf der gegenüber liegenden Seite trägt der Grundabschnitt 3 mehrere, beispielsweise vier oder sechs, Wände 5. Diese sind parallel zueinander in einer Reihe angeordnet, so dass sich außenstehende Wände 6, 7 und dazwischen angeordnete Wände 8 ergeben. Die Wände 5 sind untereinander vorzugsweise gleich ausgebildet. Sie können eine Höhe von 30 mm bis 100 mm oder 120 mm aufweisen. In der Länge messen sie je nach Ausführungsform 40 mm bis 350 mm. Die Wände 5 werden auch als Finger bezeichnet. Figur 2 veranschaulicht einen sechsfingrigen Gabelfuß 2. Wie aus Figur 2 ersichtlich, können die Wände 5 jeweils einen gestuften Querschnitt aufweisen. Sie schließen zwischen einander Nuten 11a bis 11e ein. Die Nuten 11a bis 11e sind untereinander gleich ausgebildet. Sie können in der Tiefe gestuft ausgebildet sein. Mit zunehmender Tiefe werden sie somit stufenweise schmaler.

Die außen stehenden Wände 6, 7 sind präzisionsbestimmende Teile. Ihre Außenflächen 12, 14 müssen in Bezug auf ihren Abstand voneinander präzise ausgebildet sein.

Figur 3 veranschaulicht die Herstellung des Gabelfußes 2 mit Hilfe zweier an späterer Stelle erläuterten Fräswerkzeuge. In Figur 3 ist ein Fräswerkzeug 15 gemäß Figur 5 im Einsatz, das zum Öffnen der Nuten 11a bis 11e dient. Ein zur Bearbeitung der Außenflächen 12, 14 dienendes Fräswerkzeug ist in Figur 4 veranschaulicht und wird ebenfalls an

späterer Stelle erläutert.

Zum Fräsen und Fertigbearbeiten der Nuten 11a bis 11e wird der Gabelfuß 2 von einer in Figur 3 lediglich schematisch anhand eines Pfeils 17 angedeuteten Lagereinrichtung (Support) ortsfest gehalten. Sodann wird das drehende Fräs-
werkzeug 15 auf einem durch einen Pfeil 18 symbolisierten Weg durch das volle Material des Gabelfußes 2 bewegt, um die Nuten 11 zu öffnen.

Figur 5 veranschaulicht das Fräswerkzeug 15. Dieses umfasst für jede Nut 11a bis 11e jeweils einen Scheibenfräser 21a bis 21e, die untereinander gleich ausgebildet sind. Die Scheibenfräser 21a bis 21e sind drehfest auf einer in Figur 5 lediglich schematisch angedeuteten Welle 22 gehalten. Sie liegen mit ihren Flachseiten aneinander an. Ihre Dicke stimmt in Axialrichtung mit der Teilung des Gabelfußes 2 überein. Außerhalb der aneinander anliegenden Nabenabschnitte 23 der Scheibenfräser 21a bis 21e weisen die Scheibenfräser 21a bis 21e Scheibenabschnitte 24, 25, 26 auf. Der radial äußerste Scheibenabschnitt 26 ist dabei in Axialrichtung gemessen schmaler als der Abschnitt 25 der wiederum schmaler als der Abschnitt 24 ist. Jeweils am Außenumfang jedes Abschnitts sowie am Außenumfang des Nabenabschnitts 23 sind Hartmetall-Schneideinsätze 27, 28a, 28b, 29a, 29b, 31a, 31b angeordnet, deren Umfangsschneide der Schrubbearbeitung und deren Axialschneide der Schlichtbearbeitung dient.

Figur 4 veranschaulicht das Fräswerkzeug 16 für die Bearbeitung der Außenflächen 12, 14. Es beinhaltet zwei Scheibenfräser 32, 33, die auf einer gemeinsamen Welle montiert sind. Die Scheibenfräser 32, 33 sind durch eine aus

Figur 6 ersichtliche Einstellvorrichtung 34 auf einstellbarer axialer Distanz gehalten. Die Scheibenfräser 32, 33 weisen auf ihren aufeinander zuweisenden Seiten in entsprechender Abstufung Hartmetalleinsätze 35, 36, 37, 38 auf, die die Kontur der Außenflächen 12, 14 festlegen und bestimmen. Die Scheibenfräser 32, 33 sind vorzugsweise in unterschiedlicher Ausrichtung zueinander orientiert, so dass benachbarte Schneidplatten 35a, 35b zueinander einen Winkelversatz zu der Drehachse aufweisen. Entsprechendes gilt für die Fräser 21a bis 21e. Dies vermeidet die Entstehung störender Schwingungen.

Die Einstellvorrichtung 34 weist zwei mit Außengewinde versehene Buchsen 41, 42 auf, auf die eine Einstellhülse 43 aufgeschraubt ist. Die Gewinde der beiden Buchsen 41, 42 weisen eine unterschiedliche Steigung auf, so dass eine Verdrehung der Einstellhülse 43 gegen die Buchsen 41, 42 eine Änderung der axialen Länge der Einstellvorrichtung 34 bewirkt.

Die Fräswerkzeuge 15, 16 bilden gemeinsam einen Werkzeugsatz, der zum Herstellen eines Gabelfußes 2 wie folgt verwendet wird:

Zur Durchführung eines ersten Arbeitsgangs wird das Fräswerkzeug 16 in einer ersten Arbeitsstation und das Fräswerkzeug 15 in einer zweiten Arbeitsstation mit einer Arbeitsspindel verbunden. Der Rohling der Turbinenschaufel 1 wird dann zunächst in der ersten Arbeitsstation positioniert. Der spätere Gabelfuß wird hier noch durch einen Block vollen Materials gebildet. Dieser wird, wie in Figur 3 ähnlich angedeutet ist, zunächst ortsfest gelagert, wonach das drehende Fräswerkzeug 16 quer zur Längserstreckung

des Blatts 4 zugestellt wird. Die Scheibenfräser 32, 33 bearbeiten dabei die Außenflächen 12, 14, wobei die Umfangsschneidkanten der Hartmetallschneideinsätze die Schruppbearbeitung übernehmen. Die Axialschneidkanten übernehmen die Schlichtbearbeitung. Die Außenflächen 12, 14 sind bei ihrer Bearbeitung ortsfest gehalten. Wegen der noch nicht geöffneten, in Figur 4 nur punktiert angedeuteten, Nuten 11 ist der Materialblock noch sehr steif.

Der an seinen Außenflächen 12, 14 fertig bearbeitete Schaufelfuß 2 wird nun zur nächsten Bearbeitungsstation weiter gegeben. Ohne besondere Abstützung der Außenflächen 12, 14 wird nun das Fräswerkzeug 15 zugestellt. Zustellung erfolgt vorzugsweise wiederum quer zur Schaufellängsrichtung, d.h. parallel zum Nutboden der sich öffnenden Nuten 11a bis 11e. Die Schruppbearbeitung erfolgt dabei durch die Schneideinsätze 27 am Nutboden. Hier ist eine vollständig steife Abstützung der Arbeitsbereiche gegeben. Die Schruppbearbeitung der Schneideinsätze 28 erfolgt an relativ dicken Wandbereichen. Die Steifigkeit der Wände ist hier noch sehr hoch. Die Schruppbearbeitung der Schneideinsätze 29 erfolgt in einem schon frei gestellten Bereich der Wände. Das Gesamtzerspanungsvolumen ist hier im Vergleich zum Gesamtvolumen der Nuten gering. Außerdem erfolgt eine Abstützung der Nutwände an dem an der jeweils gegenüber liegenden Wandseite angreifenden Schneideinsatz. Beispielsweise ist die Wand 8d (Figur 5) jeweils zwischen mehreren Schneideinsätzen fixiert. Entsprechendes gilt für die Schneideinsätze benachbarter Scheibenfräser.

Die Hartmetallschneideinsätze gestatten hohe Schnittgeschwindigkeiten und somit hohe Vorschubgeschwindigkeiten. Das Öffnen aller Nuten 11a bis 11e in einem einzigen Ar-

beitsgang mit Schruppen und Schlichten ergibt eine kurze Bearbeitungszeit. Das zuvorige Schruppen und Fertigbearbeiten der Außenflächen 12, 14 führt zu einer hohen Präzision dieser Flächen, die durch nachträgliche Bearbeitungsschritte beim Öffnen der Nuten 11a bis 11e nicht mehr beeinträchtigt werden kann.

Zur Herstellung von Gabelfüßen 2 von Turbinenschaufeln 1 werden diese in einem ersten Schritt mit zwei starr gekoppelten Scheibenfräsern 32, 33, die mit Hartmetallschneideinsätzen versehen sind, zunächst an ihren Außenflächen 12, 14 in einem einzigen Arbeitsgang geschruppt und geschlichtet. In einem zweiten Arbeitsgang werden die Finger des Gabelfußes hergestellt, indem mit einem Satz starr gekoppelter Scheibenfräser, die mit Hartmetallschneideinsätzen versehen sind, alle Nuten gleichzeitig geöffnet (geschruppt) und geschlichtet werden.

Patentansprüche:

1. Verfahren zum Fräsen von tiefen Nuten zur Herstellung mehreren zueinander paralleler Wänden an einem Werkstück, insbesondere zur Herstellung von Gabelfüßen von Turbinenschaufeln, mit einem Fräswerkzeug (15), das mehrere auf einer gemeinsamen Welle (22) angeordnete Scheibenfräser (21) aufweist, die jeweils mit mehreren Hartmetall-Schneideinsätzen (27, 28, 29, 31) bestückt sind und gleichzeitig mit dem Werkstück (2) in Eingriff gebracht werden, wobei mit den Scheibenfräsern (21) zugleich das Öffnen der Nuten (11) in einem Schrupp-Bearbeitungsvorgang und das Schlichten der Wände (5) in einem Schlichtbearbeitungsvorgang vorgenommen wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass alle zu erzeugenden Nuten (11) in einem einzigen Arbeitsgang erzeugt werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Fräswerkzeug (15) bei dem Fräsvorgang in einer Vorschubrichtung (18) parallel zu dem Nutboden der zu erzeugenden Nut (11) bewegt werden.
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Fräswerkzeug (16) bei dem Fräsvorgang in einer Vorschubrichtung (18) winklig zu dem Nutboden der zu erzeugenden Nut (11) bewegt werden.
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Fräswerkzeug (16) mit der Vorschubrichtung

rotiert (Gleichlauf).

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Fräswerkzeug (16) gegen die Vorschubrichtung rotiert (Gegenlauf).
7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die voneinander weg weisenden Außenflächen (12, 14) des Gabelfußes (2) in einem separaten Fräs-Bearbeitungsvorgang mit Scheibenfräsern (32, 33) erzeugt werden, die mit Hartmetall-Schneideinsätzen (35, 36, 37, 38) bestückt sind, und dass in dem separaten Fräs-Bearbeitungsvorgang sowohl die Schrupp-Bearbeitung als auch die Schlichtbearbeitung vorgenommen wird.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Herstellen der Nuten (11) und die Herstellung der Außenflächen (12, 14) in zwei aufeinander folgenden Arbeitsgängen erfolgt.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Bearbeitung der Außenflächen (12, 14) vor der Herstellung der Nuten (11) erfolgt.
10. Fräswerkzeug zum Fräsen von tiefen Nuten zur Herstellung mehreren zueinander paralleler Wänden an einem Werkstück, insbesondere zur Herstellung von Gabelfüßen von Turbinenschaufeln,

mit mehreren auf einer gemeinsamen Welle (22) angeordneten Scheibenfräsern (21), die jeweils mit mehreren Hartmetall-Schneideinsätzen (27, 28, 29, 31) bestückt sind, um gleichzeitig mit dem Werkstück (2) in Ein-

griff gebracht werden, wobei die Hartmetall-Schneideinsätze (27, 28, 29, 31) an den Scheibenfräsern (21) an deren Umfängen Schruppschneiden und an deren Flanken Schlichtschneiden festlegen.

11. Fräswerkzeug nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass alle Scheibenfräser (21) untereinander gleich ausgebildet und starr mit der Welle (22) verbunden sind.
12. Fräswerkzeug nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Scheibenfräser (21) mit einem Winkelversatz zueinander an der Welle (22) gehalten sind.
13. Fräswerkzeug zur Bearbeitung zweier voneinander wegweisender Flächen (12, 14), deren Position in Bezug aufeinander hohen Genauigkeitsansprüchen genügen muss,

mit einem ersten Scheibenfräser (32), der an seinem Umfang und an einer Flanke mit Hartmetall-Schneideinsätzen (35a, 36a, 37a, 38a) bestückt ist, so dass an dem Umfang Schruppschneiden und an der Flanke Schlichtschneiden ausgebildet sind,

mit einem zweiten Scheibenfräser (33), der an seinem Umfang und an seiner dem ersten Scheibenfräser (32) zugewandten Flanke mit Hartmetall-Schneideinsätzen (35b, 36b, 37b, 38b) bestückt ist, so dass an dem Umfang Schruppschneiden und an der Flanke Schlichtschneiden ausgebildet sind, und

mit einer Welle (22), mit der beide Scheibenfräser

(32, 33) drehfest und in Axialrichtung fixiert verbunden sind.

14. Fräswerkzeug nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass den Scheibenfräsern (32, 33) eine Einstellvorrichtung (34) zur Einstellung des Axialabstands zugeordnet ist.
15. Fräswerkzeug nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einer der Scheibenfräser (32, 33) auf der Welle (22) axial verstellbar gehalten ist und dass zu der Einstellvorrichtung (34) eine Gewindehülse (43) mit einem Differentialgewinde gehört.
16. Werkzeugsatz mit einem Fräswerkzeug nach Anspruch 10 und einem Werkzeug nach Anspruch 13.

Zusammenfassung:

Zur Herstellung von Gabelfüßen (2) von Turbinenschaufeln (1) werden diese in einem ersten Schritt mit zwei starr gekoppelten Scheibenfräsern (32, 33), die mit Hartmetallschneideinsätzen versehen sind, zunächst an ihren Außenflächen (12, 14) in einem einzigen Arbeitsgang geschruppt und geschlichtet. In einem zweiten Arbeitsgang werden die Finger des Gabelfußes hergestellt, indem mit einem Satz starr gekoppelter Scheibenfräser, die mit Hartmetallschneideinsätzen versehen sind, alle Nuten gleichzeitig geöffnet (geschruppt) und geschlichtet werden.

(Fig. 5)

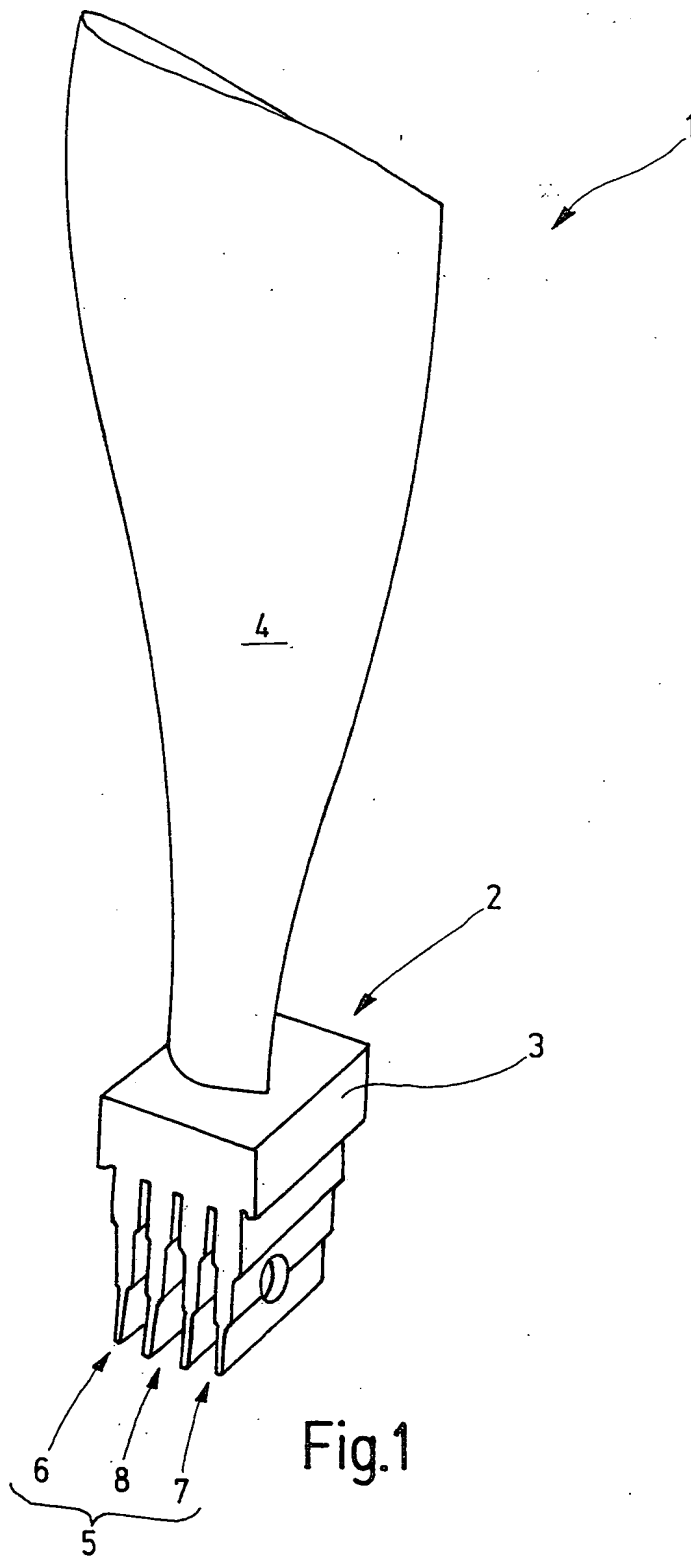


Fig.1

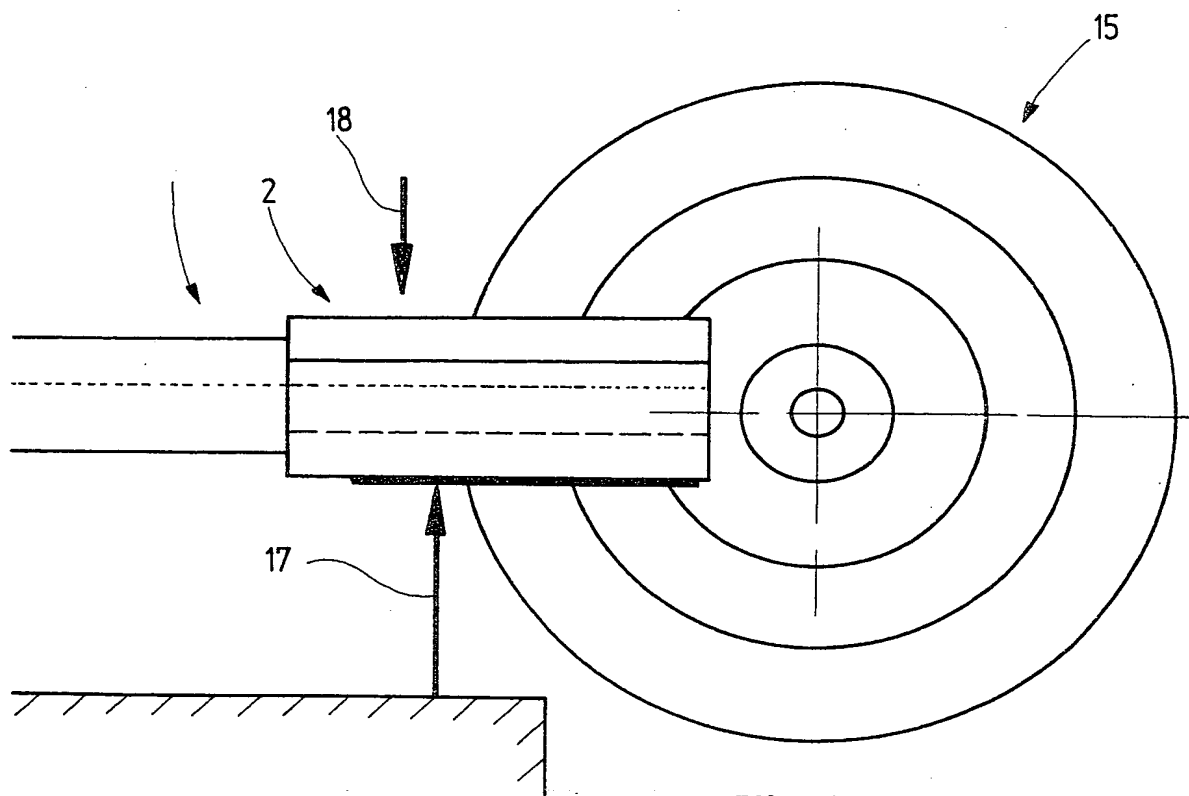


Fig.3

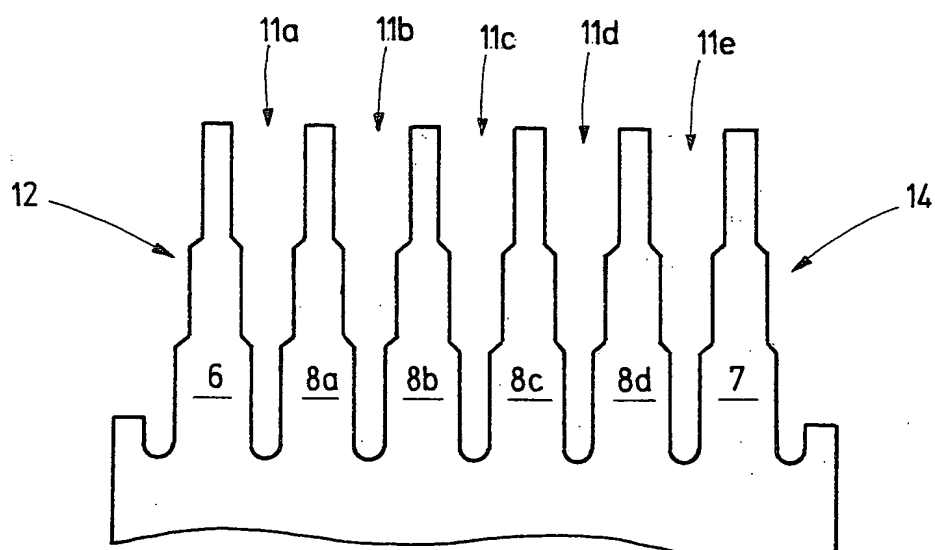


Fig.2

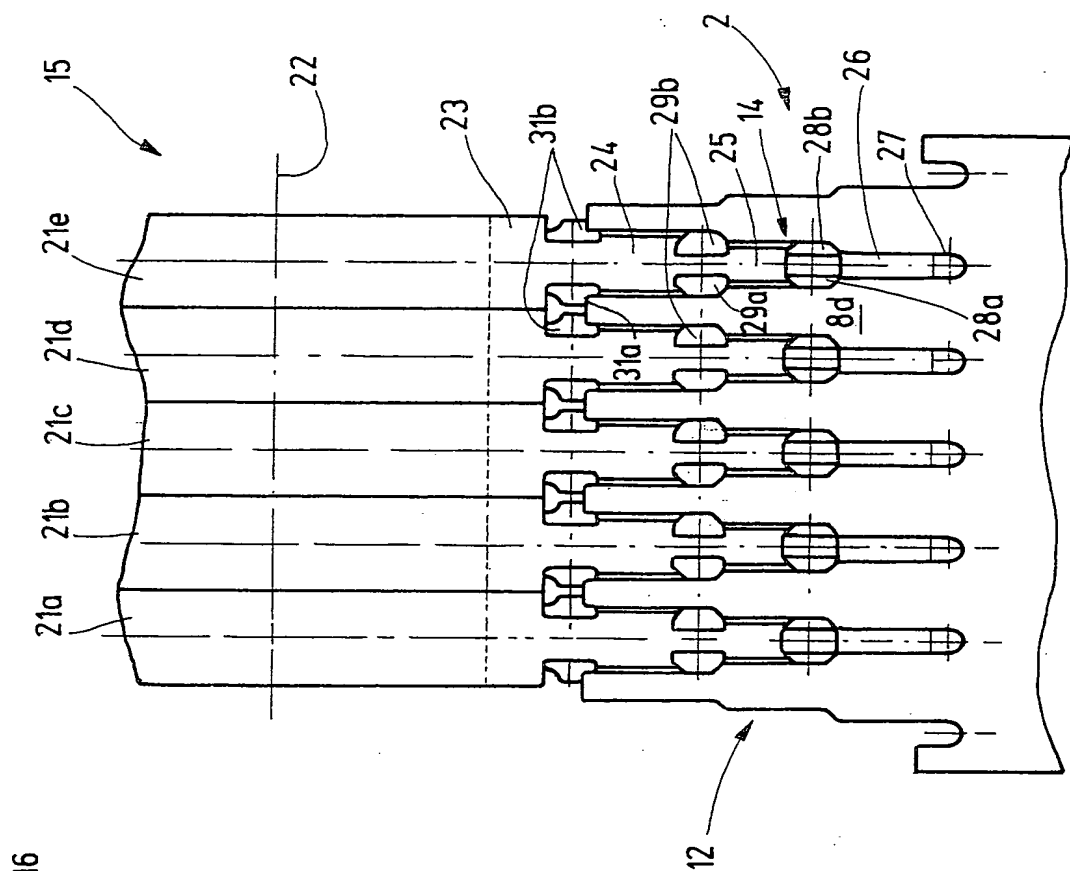


Fig. 4

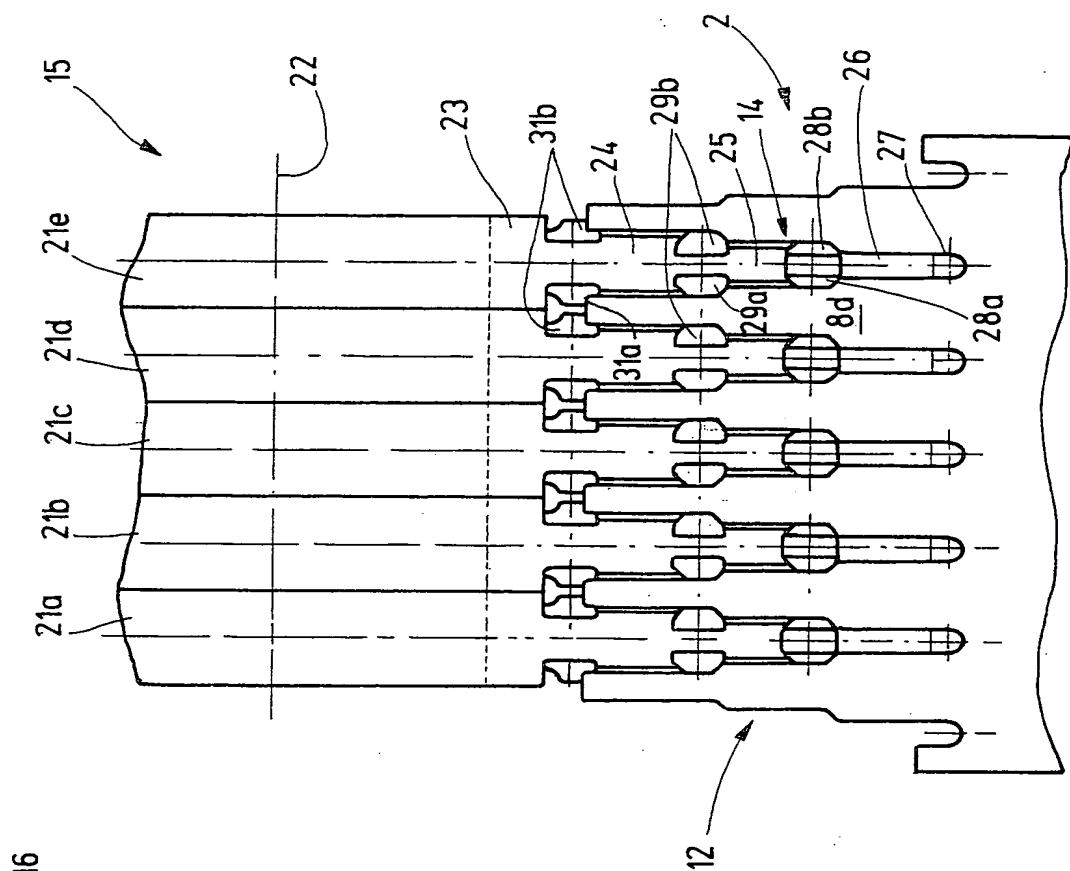


Fig. 5

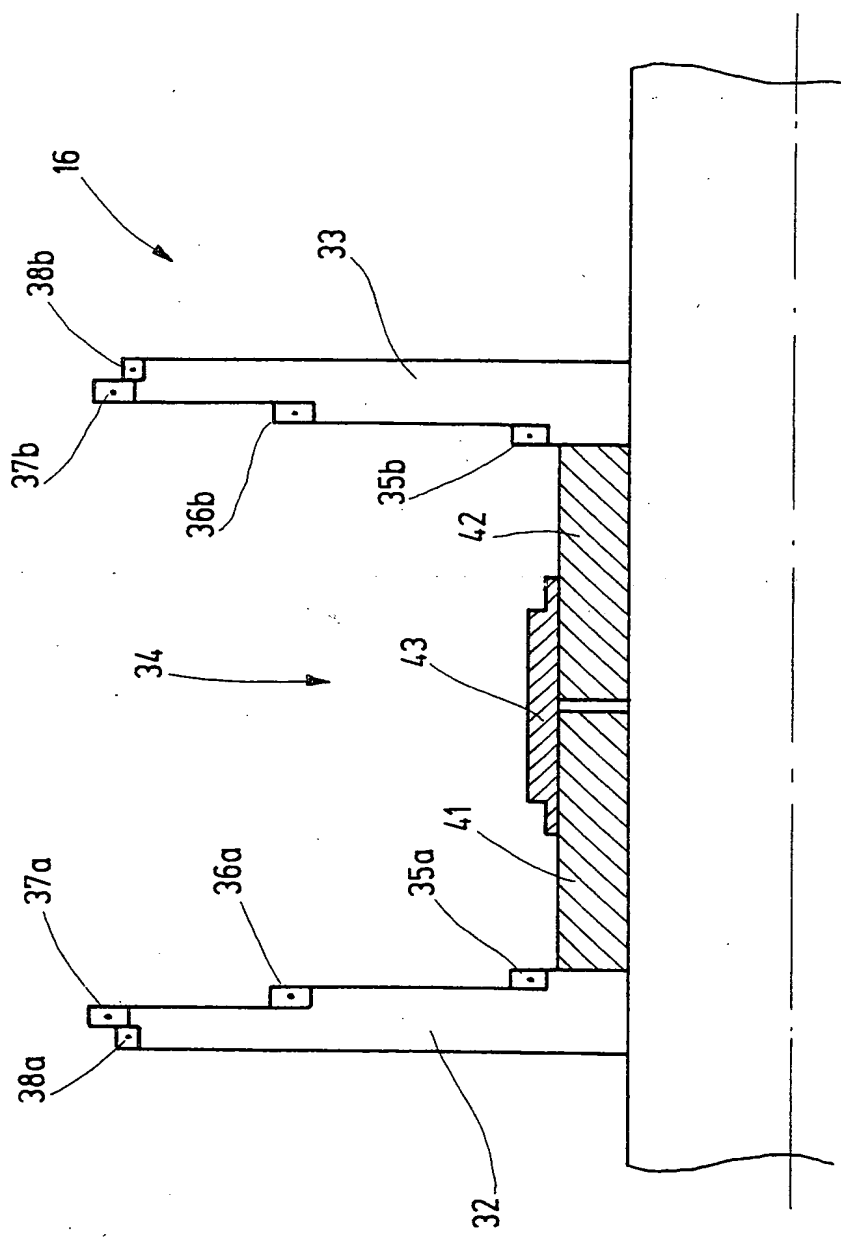


Fig.6